

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO

Por infracción a la norma de emision de ruidos

IDENTIFICACION

NOMBRE EMPRESA	RESTAURANT PARAISO
RUT EMPRESA	5.113.708-6
REP. LEGAL	JORGE FARFAN CARREÑO
DOMICILIO REP. LEGAL	AV. CARRASCAL 4460

**SUPERINTENDENCIA
DEL MEDIO AMBIENTE**

21 NOV 2018

**OFICINA DE PARTES
RECIBIDO**

HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCION

INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE EMISION DE RUIDOS DS N°38 DEL 2011 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

	ACCIÓN	FECHA	COSTO	COMENTARIOS
N°1	Refuerzo de tabique con aislante termo-acustico (aislapol®) en sector norte de pista de baile (en doble altura)	Desde 2/01/19 al 9/01/19	\$500.000 +IVA	
N°2	Verificacion de espesor y de ser necesario, refuerzo de aislamiento en techo zona pista de baile con manga Fisiterm® o similar	Desde 2/01/19 al 9/01/19	\$150.000 +IVA	
N°3	Cambio de ventana existente en sector norte pista de baile (doble altura) por termopanel	Desde 10/01/19 al 15/01/19	\$270.000 +IVA	eventuales retrasos por parte del proveedor en la entrega e instalacion del producto, debido a que es a medida
N°4	Instalacion de poliuretano expandido de baja densidad y celda abierta con un espesor promedio de 50mm en todo el salon de baile (400mt2)	Desde 21/01/19 al 25/01/19	\$4.400.000 +IVA	se debe desocupar completamente el salon, ademas de haber terminado toda intervencion o trabajo previo en el sector

AFO	Medir el nivel de ruido despues de haber implementado todas las acciones comprometidas(*)	2/2/19	\$350.000 (valor ref.)	idealmente contactar al denunciante para medir en el mismo punto y hora, en su defecto solicitar autorizacion a la administracion del edificio para medir en punto similar
AFO	Enviar a la SMA un reporte con: a)Pruebas para acreditar que todas las medidas han sido implementadas. b) El resultado de la medicion de ruido realizada luego de haber implementado las medidas.(**)	18/2/19	\$5.000	eventuales retrasos por parte del proveedor en entrega de informe de ruidos

(*) La medicion debe ser realizada a traves de una empresa especialista en mediciones de ruido, en el mismo horario en que ocurrio la infraccion, en al menos el mismo punto donde se detecto el incumplimiento (receptor de ruido), o en un punto similar

 
(**)El informe debera cumplir con los requisitos que establece la propia norma de emision

ANEXO 1


CROQUIS DISTRIBUCION EQUIPOS DE AUDIO

ANEXO 2

DESCRIPCION DE EQUIPOS DE AUDIO

RUT REPRESENTANTE LEGAL	5.113.708-6
FIRMA	

Carlos Roberto Pizarra
N° 527.064-2

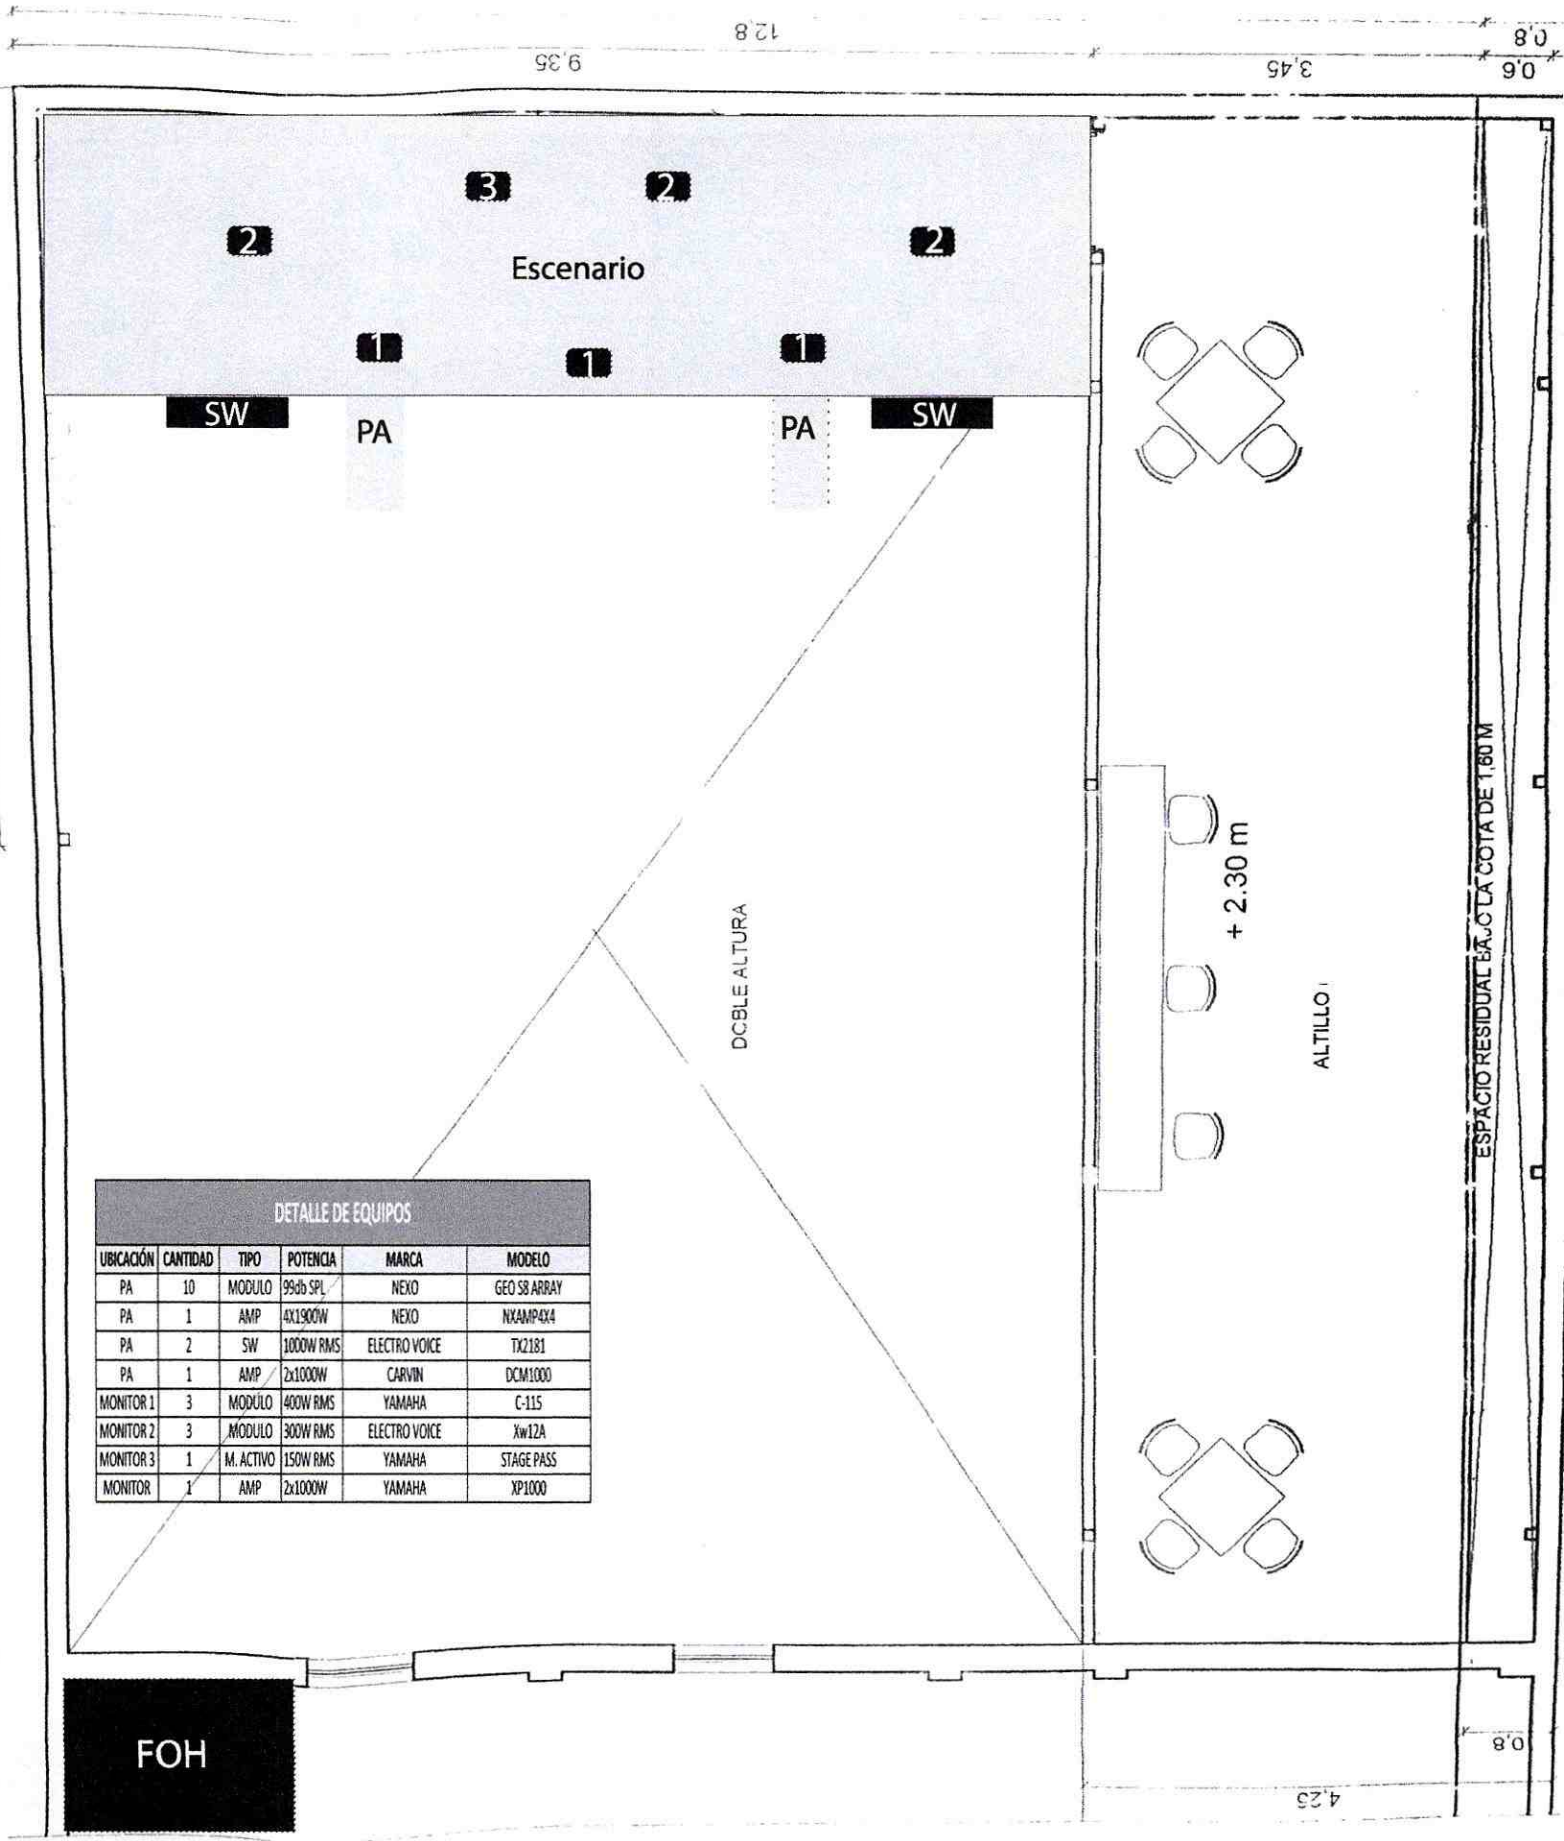

DETALLE DE EQUIPOS

UBICACIÓN	CANTIDAD	TIPO	POTENCIA	MARCA	MODELO
PA	10	MODULO	99db SPL	NEXO	GEO SB ARRAY
PA	1	AMP	4x1900W	NEXO	NXAMP4X4
PA	2	SW	1000W RMS	ELECTRO VOICE	TX2181
PA	1	AMP	2x1000W	CARVIN	DCM1000
MONITOR 1	3	MODULO	400W RMS	YAMAHA	C-115
MONITOR 2	3	MODULO	300W RMS	ELECTRO VOICE	Aw12A
MONITOR 3	1	M. ACTIVO	150W RMS	YAMAHA	STAGE PASS
MONITOR	1	AMP	2x1000W	YAMAHA	XP1000

ESPACIO RESIDUAL BAJO LA COTA DE 1.80M

ALTILLO

+ 2.30 m

DCBLE ALTURA

Escenario

SW

PA

PA

SW

FOH

ANEXO 2**DETALLE DE EQUIPOS RESTAURANT PARAISO**

UBICACIÓN	CANTIDAD	TIPO	POTENCIA	MARCA	MODELO
PA	10	MODULO	99db SPL	NEXO	GEO S8 ARRAY
PA	1	AMP	4X1900W	NEXO	NXAMP4X4
PA	2	SW	1000W RMS	ELECTRO VOICE	TX2181
PA	1	AMP	2x1000W	CARVIN	DCM1000
MONITOR 1	3	MODULO	400W RMS	YAMAHA	C-115
MONITOR 2	3	MODULO	300W RMS	ELECTRO VOICE	Xw12A
MONITOR 3	1	M. ACTIVO	150W RMS	YAMAHA	STAGE PASS
MONITOR	1	AMP	2x1000W	YAMAHA	XP1000